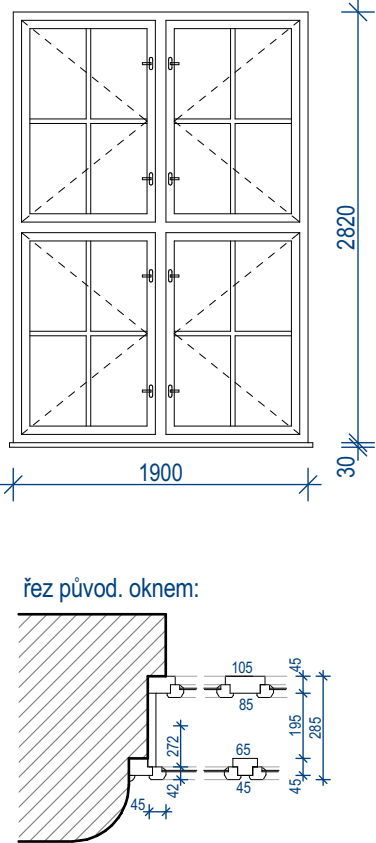
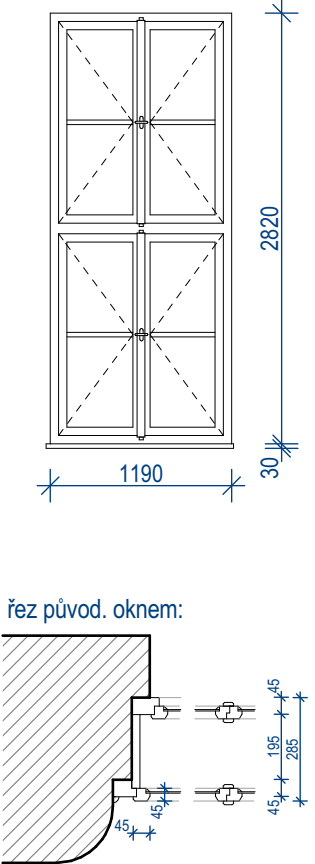



OZN.:	SCHÉMA OKNA		POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU OKNA :	ZÁKLADNÍ POPIS REPASE OKNA :
1-40, 44-46 u č.19 nové kličky			<p>4-křídlové špaletové okno s vnitřními a vnějšími křídly vsazenými do středového kříže. Některé kusy se sklápěcím křídlem. Křídla jsou obdélníkového průřezu s mírným zkosením ve vnitřní části, zasklení děleno na 4části. Podrobný popis je zaznamenán v příloženém pasportu stáv. stavu oken a restaurátorském průzkumu.</p> <p>Křídla : a) venkovní poškozená, rozpraskaná, nátěr popraskaný b) vnitřní zachovalá , lokální poškození u zavírání, nátěr lehce poškozený</p> <p>Rámy : zachovalé, spodní vnější rám poškozený, nátěr popraskaný, na středních příčkách rámu lokální poškození u kování</p> <p>Kování : a)půlolyvy 3typy (původní mosazné na 12oknech) b)3 zasekané kovové kotvené závěsy c)některá okna (viz soupis oken) jsou osazená sklápěcím mechanismem přes páku s táhlem d)zpevňující rohovníky oken. křidel, přeplechování u kliček ze zadní strany e)mosazné pružinové zarážky ve špaletě, zarážky oken ve vnějších křidlech f)protikusy kovové částečně poškozené</p> <p>Materiál: borovice, nátěr bílý Zasklení : a) vnitřní křídlo - 1 sklo původní tažené někde popraskané tl. 3mm (4mm),lokálně poškrábané b) vnější křídlo - 1 sklo původní tažené někde popraskané tl. 3mm(4mm),lokálně poškrábané</p> <p>Těsnění : 55% oken- silikon. těsnění prům. 7mm, 30%-kovotěs, 15%-není těsnení</p> <p>Špalety : zachovalé , nátěr popraskaný,poškozený od zarážek oken</p> <p>Vnitřní parapet : dřevo zachovalé, nátěr popraskaný, někde uvolněný</p> <p>Venkovní parapet : měď zachovalá, uvolněný plech od venkovních rámu</p> <p>Zatměnění : látkové rolety dosloužilé</p> <p>Venkovní ostění : lehce popraskaná omítka</p> <p>Vnitřní ostění : zachovalé</p>	<p>4-křídlové špaletové okno s repasovaným vnitřními křídlem a vnějšími novými křídly s izolačním dvojsklem - replikami původních vsazenými do středového kříže. Podrobný popis repasí a prací na oknech je zaznamenán v příloženém technickém popisu.</p> <p>Nátěr celého okna bude kompletně odstraněn opálením, dřevěné rozpraskané profily přetmeleny a vybroušeny, případně nahrazeny novým materiálem ve výřezu a znovu natřeny.</p> <p>Křídla : a) venkovní - nová, silnější profily pro osazení dvojskla,repliky původních křidel b) vnitřní - stávající ,lokální opravy poškození u zavírání,</p> <p>Rámy : nový nátěr, přetmelení,spodní vnější rám poškozený vyměněn výřezem vrchní části a nově přeplechován Cu plechem na střed. příčkách rámu vyspraveno lokál. poškození u kování</p> <p>Kování : a)půlolyvy původní repasovány, novější typy vyměněny za repliky výše uvedených (se štítkem),doplnění u skláp. křidel (dovření) , uzamykatelné kování u sníženého parapetu b)závěsy vnitřní - repase, závěsy vnější nové prům. 14mm c) sklápěcím mechanism.-repase, doplnění chybějících částí d)rohovníky oken. křidel a přeplechování - repase e)mosazné pružinové zarážky ve špaletě, zarážky oken ve vnějších křidlech - očištění, namazání , repase f)protikusy kovové částečně poškozené, část vyměněna</p> <p>Materiál: borovice suš. typ A,vlhkost 8-12%, vícevrstvý eurohranol</p> <p>Nátěr : celé okno, impregnační nátěr, akrylátový tmel, přebroušení, 2 x základní nátěr, přebroušení,2x vrchní email</p> <p>Zasklení : a) vnitřní kř. - výměna poprask. a poškrábaných tl.4mm b) vnější křídlo - izolační diatherm 4x10x4mm, U=1,4W/m2K u oken se sniž. parapetem, nalepena na sklo bezpečn. folie</p> <p>Těsnění : v nový křidlech , bílé, materiál TPA, UV-odolné, bez paměť ef. ve vnitř. křidlech pův. těsnění odstraněno, drážky zatmeleny</p> <p>Špalety : přetmelení, přebrousení, nový nátěr</p> <p>Vnitřní parapet : přetmelení spár, přebrousení, nový nátěr,</p> <p>Venk. parapet : uvolněný plech přibit Cu hřebíčky + oplech. spod. rámu</p> <p>Zatměnění : látkové rolety demontovány</p> <p>Venkovní ostění : lehce popraskaná omítka vyspravena + nátěr</p>
celkem :	rozměry :			
43 ks	vnitřní stavební otvor 1900/2850mm vnější stavební otvor 1710/2680mm	vnitřní křídlo 870/1340mm vnější křídlo 800/1270mm		

OZN.:	SCHÉMA OKNA		POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU OKNA :	REPASE OKNA :
41-43			<p>2x2-křídlové špaletové okno s vnitřními a vnějšími křídly vsazenými samostatně do špalety se středovou klapačkou ve 2 polích. Křídla jsou obdélníkového průřezu s mírným zkosením ve vnitřní části, zasklení děleno na 2 části. Podrobný popis je zaznamenán v příloženém pasportu stáv. stavu oken a restaurátorském průzkumu.</p> <p>Křídla : a) venkovní poškozená, rozpraskaná, nátěr popraskaný b) vnitřní zachovalá , nátěr lehce poškozený</p> <p>Rámy : zachovalé, spodní vnější rám poškozený, nátěr popraskaný,</p> <p>Kování : a)mosazné olivy b)3 zasekané kovové kotvené závěsy c)mosazné pružinové zarážky ve špaletě, zarážky oken ve vnějších křidlech d)protikusy kovové částečně uvolněné</p> <p>Materiál: borovice, nátěr bílý Zasklení : a) vnitřní křídlo - 1 sklo původní tažené někde popraskané tl. 3mm(4mm),lokálně poškrábané b) vnější křídlo - 1 sklo původní tažené někde popraskané tl. 3mm(4mm), lokálně poškrábané</p> <p>Těsnění : na vnější kř.- kovotěs, na vnitř. křidlech - není těsnění</p> <p>Špalety : zachovalé , nátěr popraskaný,poškozený od zarážek oken</p> <p>Vnitřní parapet : dřevo zachovalé, nátěr popraskaný, někde uvolněný</p> <p>Venkovní parapet : měď zachovalá, uvolněný plech od venkovních rámu</p> <p>Zatměnění : není</p> <p>Venkovní ostění : lehce popraskaná omítka</p> <p>Vnitřní ostění : zachovalé</p>	<p>2x2-křídlové špaletové okno s repasovaným vnitřními křídlem a vnějšími novými křídly s izolačním dvojsklem - replikami původních vsazenými do samostatně do špalety se střed. klapačkou. Podrobný popis repasí a prací na oknech je zaznamenán v příloženém technickém popisu.</p> <p>Nátěr celého okna bude kompletně odstraněn opálením, dřevěné rozpraskané profily přetmeleny a vybroušeny, případně nahrazeny novým materiálem ve výřezu a znovu natřeny.</p> <p>Křídla : a) venkovní - nová, silnější profily pro osazení dvojskla,repliky původních křidel b) vnitřní - stávající, lokální opravy poškození u zavírání,</p> <p>Rámy : nový nátěr, přetmelení, spodní vnější rám hloubkově vytmelen a nově přeplechován Cu plechem</p> <p>Kování : a)olivy původní repasovány chybějící doplněny replikami uzamykatelné kování na vnějším křídle b)závěsy vnitřní - repase, závěsy vnější nové prům. 14mm c)mosazné pružinové zarážky ve špaletě, zarážky oken ve vnějších křidlech - očištění, namazání , repase d)protikusy dotáhnout, na tyčích udělat větší náběhy</p> <p>Materiál: borovice suš. typ A,vlhkost 8-12%, vícevrstvý eurohranol</p> <p>Nátěr : celé okno, impregnační nátěr, akrylátový tmel, přebroušení, 2 x základní nátěr, přebroušení,2x vrchní email</p> <p>Zasklení : a) vnitřní kř. - výměna poprask. a poškrábaných tl.4mm b) vnější křídlo - izolační diatherm 4x10x4mm, U=1,4W/m2K u oken se sniž. parapetem, nalepena na sklo bezpečn. folie</p> <p>Těsnění : v nový křidlech , bílé, materiál TPA, UV-odolné, bez paměť ef. ve vnitř. křidlech pův. těsnění odstraněno, drážky zatmeleny</p> <p>Špalety : přetmelení, přebrousení, nový nátěr</p> <p>Vnitřní parapet : přetmelení spár, přebrousení, nový nátěr,</p> <p>Venk. parapet : uvolněný plech přibit Cu hřebíčky + oplech. spod. rámu</p> <p>Venkovní ostění : lehce popraskaná omítka vyspravena + nátěr</p>
celkem :	rozměry :			
3 ks	vnitřní stavební otvor 1190/2850mm vnější stavební otvor 980/2680mm	vnitřní křídlo 1030/1340mm vnější křídlo 940/1270mm		

POZN.:

OKNO Č. 19 JE JIŽ PROVEDENO JAKO VZOREK PRO ODSOUHLASENÍ ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE U TOHOTO OKNA BUDOU POUZE VYMĚNĚNY PŮLOLIVY ZA MOSAZNÉ REPLIKY PŮVODNĚJŠÍCH

 <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>	VEDOUcí ZAKÁZKY ING. PETR ABSOLON	
	ZOODP. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY LITOMYŠL	DATUM 02/2015
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		ZAK. Č. 2847-62
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE		Č.PARÉ
STAVBA GYMNÁZIUM LITOMYŠL 1.ETAPA OPRAVY OKENNÍCH VÝPLNÍ #OBJEKT		
VÝKRES TECHNICKÝ POPIS OKEN	MĚŘITKO 1:50	PROFESE STAVEBNÍ
		Č.VÝKR. D.3