



## 1. KROK – ARMOVÁNÍ OBVODU OKENNÍHO OTVORU

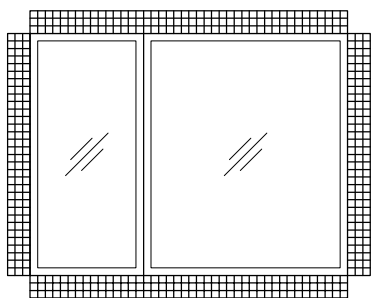


Na tep.iz. desky nanést lepicí tmel  
Do tmelu uložit armovací síťovinu  
pak plochy nadpraží a parapetu (lze též použít natužený  
rohovník pro hrany 140x140 ).

## 2. KROK – ARMOVÁNÍ ROHŮ OKENNÍCH OTVORŮ

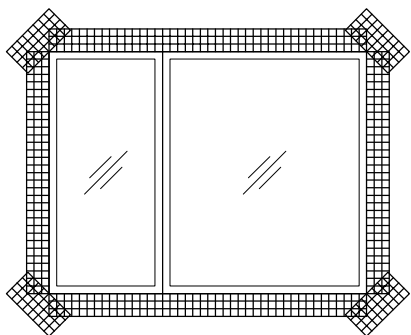


Rohy okenních otvorů vyztužit diagonálně položenými pásy síťoviny  
min. 300x200 mm

## 3. KROK – ARMOVÁNÍ FASÁDY PLNOPLOŠNĚ

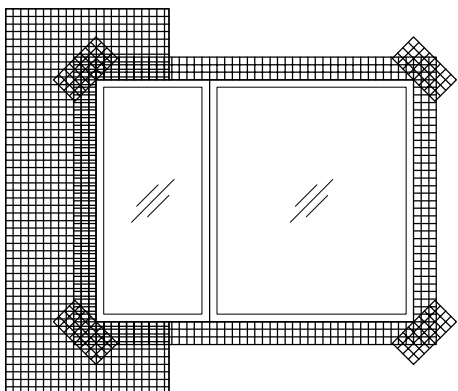

Plochu fasády vyztužit plnoplošně síťovinou – síťovinu založit  
u okenního rámu a přetáhnout na rovinu fasády.  
Zahladit antikorovým hoblíkem a stáhnout přebytečný tmel.

Projektant:	Vypracoval:	<div><b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b></div> <div><b>ING. KAREL VRBICKÝ</b> Masarykovo nám. 24 534 01 Holice v Č. tel. 466923008</div>	
Ing. Karel Vrbický	Lenka Benešová		
Akce:	Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny		
Výkres:	<b>Schéma provádění armovací vrstvy u okenních otvorů</b> <b>Objekt č. 3 – Dostavba</b>		
Investor:	Pardubický kraj Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		<div>Zakázka:</div> <div>Měřítko: 1 : 50</div> <div>Datum: 03/2013</div> <div>Č.výkresu: <b>3.D.6.5</b></div>