

POZNAMKY


- 1 - STAVBA SO 01 JE ČASOVĚ ROZDĚLENA DO DVOU VERTIKÁLNÍCH ČÁSTÍ - V PRVNÍM ROCE BUDE OBNOVENA PŘÍBLIŽNĚ TŘETINA PŘÍLEHLÁ KE ZDĚNÉ BUDOVĚ V DÉLCE CCA 16,8 M, VE DRUHÉM ROCE BUDE OBNOVENA ZBYVÁJÍCÍ ČÁST V DÉLCE CCA 26,9 M. 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY.
- 2 - STÁVAJÍCÍ PRVKY POŽÁRNÍHO ZABEZPEČNÍ STAVBY MUSÍ BYT ZACHOVÁNY.
- 3 - STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE ODSTRANĚN A NAHRAZEN NOVÝM V MĚDĚNÉM PROVEDENÍ - VIZ PD ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM.
- 4 - VŠEČERÉ ZACHOVANÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU OČIŠTĚNY OD PŮVODNÍHO NATĚRU, OŠETŘENY PROTI HOUBÁM, PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, VIDITELNÉ ČÁSTI BUDOU OPATŘENY KRYCÍM NATĚREM - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. OZDOBNÉ PRVKY BUDOU ZACHOVÁNY, V PŘÍPADĚ NAHRAZENÍ POŠKOZENÝCH PRVKŮ NOVÝMI BUDE ZACHOVÁN PŮVODNÍ TVAR, OPRACOVÁNÍ A SPOJE.
- 5 - VÝPLŇ Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK BUDE OČIŠTĚNA OD PŮVODNÍHO NATĚRU A OPATŘENY NATĚREM NOVÝM, POŠKOZENÉ PALUBKY BUDE NUTNĚ VYMĚNIT ZA PALUBKY PŮVODNÍHO TVARU.
- 6 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z BOBROVEK BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚNA VČETNĚ LAŤOVÁNÍ ZA KRYTINU SHODNÉ BARVY A TVARU DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ.
- 7 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z FE FALCOVANÉHO PLECHU BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚNA ZA KRYTINU Z MĚDĚNÉHO PLECHU VČETNĚ PRKENNÉHO BEDNĚNÍ, DETAILY PROSTUPŮ SLOUPŮ A TRÁMŮ BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
- 8 - OPLECHOVÁNÍ Z FE PLECHU BUDE NAHRAZENO MĚDĚNÝM PLECHEM VE STEJNĚ RŠ, DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
- 9 - HORNÍ MADLA DŘEVĚNÉHO ZABRADLÍ A VRCHY SLOUPKŮ BUDOU OPATŘENY OPLECHOVÁNÍM Z MĚDĚNÉHO PLECHU Z DŮVODU ZATĚKÁNÍ VODY DO PRASKLIN.
- 10 - VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU RENOVOVÁNY, TZN. OČIŠTĚNÉ A NATŘENÉ RÁMY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÉ KOVOVÝMI VÝZTUHAMI, NOVĚ ZASKLENÉ, REPASOVANÉ KOVÁNÍ A OPATŘENY NATĚREM, KOVÁNÍ BUDE REPASOVANO, PŘÍPADNĚ NAHRAZENO NOVÝM SHODNÉHO TVARU A MATERIÁLU - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. V PŘÍPADĚ, ŽE JE NEBUDE MOŽNÉ RENOVOVAT, BUDOU VYTVOŘENY REPLIKY.
- 11 - STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE Z BUDOVY DO LEHÁREN BUDOU RENOVOVÁNY A OPATŘENY NOVÝM NATĚREM V BARVĚ BÍLÉ, KOVÁNÍ BUDE REPASOVANO, PŘÍPADNĚ VYMĚNĚNO ZA NOVÉ VE SHODNĚM DESIGNU A MATERIÁLU.
- 12 - STÁVAJÍCÍ OMITKY BUDOVY PAVILONU S BUDOU VYSRAVENY A OPATŘENY NATĚREM FASÁDNÍ BARVOU VE STÁVAJÍCÍM ODTÍNĚ.
- 13 - HLAVNÍ NOSNÉ SLOUPY DŘEVĚNÉHO SKELETU 200/200MM JSOU DLE PROVEDENÉHO PRŮZKUMU MINIMÁLNĚ POŠKOZENÉ, NĚKTERÉ ČÁSTI JSOU ZAKRYTY JINÝMI KONSTRUKCEMI, PŘEDEVŠÍM V ULOŽENÍ A STYKU S VODOROVNÝMI PRVKY, KDE LZE DLE PROVEDENÝCH SOND PŘEDPOKLÁDAT JEJICH POŠKOZENÍ, POŠKOZENÉ SLOUPY BUDE NUTNĚ VYMĚNIT, POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU NAHRAZENY PROTĚZOVÁNÍM S ROVNÝM PLÁTOVÁNÍM A ZAJIŠTĚNÍM SVORNÍKY - VIZ PD SKŘ.
- 14 - PODLAHOVÉ TRÁMY 140/180 JSOU DLE PROVEDENÉHO PRŮZKUMU ČÁSTEČNĚ POŠKOZENÉ VLIVEM PŮSOBENÍ VLHKOSTI, POŠKOZENÉ TRÁMY BUDE NUTNĚ VYMĚNIT, POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU NAHRAZENY PROTĚZOVÁNÍM S ROVNÝM PLÁTOVÁNÍM A ZAJIŠTĚNÍM SVORNÍKY - VIZ PD SKŘ. TRÁMY BUDOU POSÍLENY OBOUSTRANNÝMI PŘÍLOŽKAMI 2x40/180MM A SVORNÍKY SV. 12 Á 500MM, V MÍSTĚ POCHÚZÍ TERASY BUDOU STÁVAJÍCÍ TRÁMY KOMPLETNĚ VYMĚNĚNY ZA NOVÉ PROFILU 140/200MM.
- 15 - STÁVAJÍCÍ KROKVE PULTOVÉ STŘECHY POD TERASOU 100/130MM BUDOU MEZI VAZNICEMI (BEZ VIDITELNÝCH KONZOL) POSÍLENY OBOUSTRANNÝMI PŘÍLOŽKAMI 2x40/180MM A SVORNÍKY SV. 12 Á 500MM - VIZ PD SKŘ.
- 16 - OSTATNÍ PRVKY DŘEVĚNÉHO SKELETU JSOU DLE PROVEDENÉHO PRŮZKUMU ČÁSTEČNĚ POŠKOZENÉ, NĚKTERÉ ČÁSTI JSOU ZAKRYTY JINÝMI KONSTRUKCEMI, PŘEDEVŠÍM V ULOŽENÍ A STYKU S VODOROVNÝMI PRVKY, KDE LZE DLE PROVEDENÝCH SOND PŘEDPOKLÁDAT JEJICH POŠKOZENÍ, POŠKOZENÉ PRVKY BUDE NUTNĚ VYMĚNIT, POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU NAHRAZENY PROTĚZOVÁNÍM S ROVNÝM PLÁTOVÁNÍM A ZAJIŠTĚNÍM SVORNÍKY - VIZ PD SKŘ.
- 17 - OZDOBNÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU RENOVOVÁNY, TZN. OČIŠTĚNÉ A NATŘENÉ, V PŘÍPADĚ, ŽE JE NEBUDE MOŽNÉ RENOVOVAT, BUDOU VYTVOŘENY REPLIKY.
- 18 - NA POCHÚZÍ TERASE BUDOU POLOŽENY ODNÍMATELNÉ DŘEVĚNÉ ROŠTY Z MODŘINOVÝCH TERASOVÝCH PRKEN VROUBKOVANÝCH.
- 19 - KONSTRUKCE ROLET BUDE RENOVOVÁNA, TZN. OČIŠTĚNA A OPATŘENÁ POVRCHOVOU ÚPRAVOU A DOPLNĚNA TEXTILNÍMI ROLETAMI, CHYBĚJÍCÍ PRVKY BUDOU DOPLNĚNY, V PŘÍPADĚ, ŽE JE NEBUDE MOŽNÉ RENOVOVAT, BUDOU VYTVOŘENY REPLIKY.
- 20 - PŮVODNÍ PRVKY TECHNICKÉHO RAZU BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
401	ZIMNÍ LEHÁRNA	36,09	PALUBKA PODLAHOVÁ	PALUBKA	PALUBKA	
402	OTEVŘENÁ TERASA	98,35	DŘEVĚNÝ ROŠT			
403	ZIMNÍ LEHÁRNA	30,37	PALUBKA PODLAHOVÁ	PALUBKA	PALUBKA	
404	SKLAD	12,02	PALUBKA PODLAHOVÁ	PALUBKA	PALUBKA	


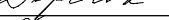
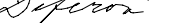
LEGENDA

— VIDITELNĚ POŠKOZENÉ PRVKY URČENÉ K VYMĚNĚ NEBO DOPLNĚNÍ



± 0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1.NP

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize
01	03/2017	Deferová	<i>Deferová</i>	Rozdělení objektu SO 01 do dvou vertikálních částí realizovaných ve dvou časových úsecích

Generální projektant:			Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat		Horákov 207, 664 04 Mokrá tel. : +420 775 143 337 mail : archdef@mac.com		
Hl. inženýr projektu		Ing.arch.M. Deferová				Projektant profese	
Zodp. projektant		Ing.arch.M. Deferová				Odborný léčebný ústav Jevíčko,	
Vypracoval		Ing.arch.M. Deferová				dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat	
Investor		Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-lečebna 508, 569 43 Jevíčko					
Stavba		Odborný léčebný ústav Jevíčko dřevěné lehárny pavilonů S a N					
Objekt		SO 01 - Pavilon S					
Část		D.1.1. Architektonicko stavební řešení					
Název výkresu		PŮDORYS 4.NP					