

Restaurátorský průzkum

Špaletová okna Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli

Vypracováno pro potřeby Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli



Leden 2015

Jiří Věneček

Restaurování uměleckořemeslných truhlářských prací, uměleckořemeslného mobiliáře ze dřeva včetně intarzií, povoleno Ministerstvem kultury ČR

Jiráskova 10, 570 01 Litomyšl

tel.: 603300360

e-mail: venecek@razdva.cz

Restaurátorský průzkum špaletových oken na Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli

Průzkum je prováděn pro potřeby Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli, T.G. Masaryka 590, Litomyšl

Špaletová okna jsou součástí budovy Gymnázia postavené roku 1923 podle projektu profesora VUT v Praze Antonína Ausobského, a to jako vůbec první prvorepubliková nová středoškolská budova. Repasovaná špaletová okna jsou v přízemí a v I. podlaží budovy v celkovém množství 46 ks oken. Okna jsou očíslována od 1 do 46 a jsou orientována do označených místností.

Jednotlivá špaletová okna čísla 1-40 a 44-46 jsou tvořena vnitřními a vnějšími okenními křídly usazenými v samostatně zabudované špaletě. Jednotlivá okna jsou členěna do čtyř vnějších a čtyř vnitřních okenních křídel usazených do středového kříže. Jednotlivá okenní křídla jsou obdélníkového tvaru rozdělená vnitřními příčkami do čtyř polí. Křídla jsou obdélníkového průřezu s mírným skosením ve vnitřní části. Jednotlivá křídla jsou zajištěna půlolisty, pravé horní okenní křídla jsou osazeny sklápěcím mechanismem, kde se otáčení děje současně jedním pohybem páky spojené s táhlem. Další kování tvoří tři zasekané železné závěsy v okenních křídlech a ve špaletě, pojišťující úchytka zapuštěnou do prkna parapetu v meziokní, zapuštěné zpevňující železné rohovníky v rozích okenních křídel a zarážky na vnějších oknech. Materiál okenních křídel a špalet tvoří borovicový masiv. Okna jsou natřena bílou barvou. Špaletová okna 41-43 jsou také tvořena vnitřními a vnějšími okenními křídly usazenými v samostatně zabudované špaletě. Jednotlivá okna jsou členěna do čtyř vnějších a čtyř vnitřních okenních křídel. Jednotlivá okenní křídla jsou obdélníkového tvaru rozdělená vnitřními příčkami do dvou polí. Křídla jsou obdélníkového průřezu s mírným skosením ve vnitřní části. Jednotlivé okenní křídla jsou zajištěny rozvory s mosaznými olivami zabudovanými ve středové vnitřní klapačce. Další kování tvoří tři zasekané železné závěsy v okenních křídlech a ve špaletě, pojišťující úchytka zapuštěnou do prkna parapetu v meziokní, zapuštěné zpevňující železné rohovníky v rozích okenních křídel a zarážky na vnějších oknech. Materiál okenních křídel a špalet tvoří borovicový masiv. Okna jsou natřena bílou barvou.

Většina okenních křídel i špalety jsou konstrukčně v pořádku, poškozená je hlavně povrchová úprava oken na vnějších křídlech a na vnějších částech špalet. Značně poškozené jsou spodní vlysy vnějších špalet, kde je dřevní masa značně popraskaná a zdegradovaná, povrchová úprava zde často úplně chybí. Na několika okenních křídlech jsou prasklé skleněné tabulky a část ostatních je místy poškrábaných. Většina půlolistů na okenních křídlech je nepůvodních, jen u oken v místnosti 201/48 a 203/53 jsou původní mosazné půlolisty. Části kování na spodních částech špalet, tvořící zarážku při otevírání oken, byly zalité barvou a nefunkční. Částečně nefunkční je u většiny oken sklápěcí mechanismus horních oken. U částí vnitřních okenních křídel je vloženo těsnění, jednak silikonové do vyfrézované drážky, nebo kovovým páskem. U špaletových oken 41-43 chybí u spodních vnitřních oken mosazná oliva rozvory.

Repase se týká zabudovaných špalet a všech vnitřních okenních křídel. Vnější okenní křídla budou nahrazena novými replikami, které budou vyrobeny v podobných dimenzích jako u stávajících, budou však

upravená v hloubkové proporci, aby je bylo možné zasklít dvojsklem. Zároveň budou nová okna osazeny novými panty pro lepší stabilitu zavírání oken.

Většina oken a okenních ráků je konstrukčně v pořádku, novým masivem je nutno vyspravit jen popraskané a degradované spodní vlysy vnějších špalet. Zde je nutno u každého jednotlivého okna zvážit, dle současného stavu, zda bude stačit zpevnit dřevní hmotu napuštěním akrylátovou pryskyřicí (např. Solakryl) s následným vytmelením prasklin nebo bude třeba nahradit část vlysu novým masivem. Pro lepší ochranu zrepasovaného spodního vlysu lze navrhnout nové oplechování vnějších částí.. Povrchová úprava repasovaných okenních křídel a špalet se odstraní na čisté dřevo, použitím techniky opálením, chemickým odstraňovačem nebo broušením.. Takto připravená okenní křídla i rámy se vykytují a drobná mechanická poškození na hranách se vyspravit novým borovicovým masivem. Okenní křídla a špalety by měly být napuštěny impregnačním prostředkem (nap. Bochemit, Lignofix) a dřevní hmota ve spodních částech špalet dle potřeby by měla být zpevněna akrylátovou pryskyřicí.. Po následném vybroušení vykytovaných částí se okenní křídla a rámy natřou dvakrát bílou základovou barvou a poté dvakrát bílou vrchní emailovou barvou (například značky Herbol nebo OSMO). Zjednodušeným průzkumem barevnosti oken se zjistila jediná barevnost oken v odstínu bílé barvy. Původní mosazné půloly na okenních křídlech budou očištěny a nakonzervovány. Místo ostatních nepůvodních půloly a chybějících oly se vyberou nové v podobném tvaru a materiálu jako původní. Zároveň se zkontroluje mechanismus zavírání půloly u všech okenních křídel a kde nebude řádně zavírat upraví se do funkčního stavu. Demontovány budou zapuštěné pojišťující úchytky v meziokní, budou očištěny od zalité barvy a ve funkčním stavu budou vráceny nazpět. Stejně budou demontovány mechanismy sklápění oken, očištěny a funkční vráceny zpět. U okenních křídel s vyfrézovanou drážkou se těsnění vyndá a drážky se vytmelí, u okenních křídel s vloženým plechovým těsnícím se pásky odstraní, vytmelí se otvory po hřebíčkách a další těsnění se nebude neuplatňovat. Těsnění vnitřních okenních křídel již není nutné, těsnění bude dostatečně zajištěno novými vnějšími okenními křídly s dvojskly.

Restaurátorský průzkum a záměr repase vypracoval Jiří Věneček, Jiráskova 10, 570 01 Litomyšl.

V Litomyšli dne 25.1.2014

Jiří Věneček



Zjednodušený průzkum barevnosti oken Gymnázia v Litomyšli

Barevné sondy jsou v místech vnitřní špalety a ve falci vnitřní špalety oken



Přiložené sondy naznačují jedinou barevnou vrstvu bílé barvy na oknech, jiné barevné vrstvy nebyly nalezeny.

1

Otvor č.: 1

V místnosti č.: 109/31

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčka rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a popraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo: levá horní tabulka pravého spodního vnitřního okna je rozbitá

Kování: nepůvodní kličky, chybí 1 zarážka na rámu vnitřního okna, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



Otvor č.: 2

V místnosti č.: 109/31

Podlaží: přízemí




Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě

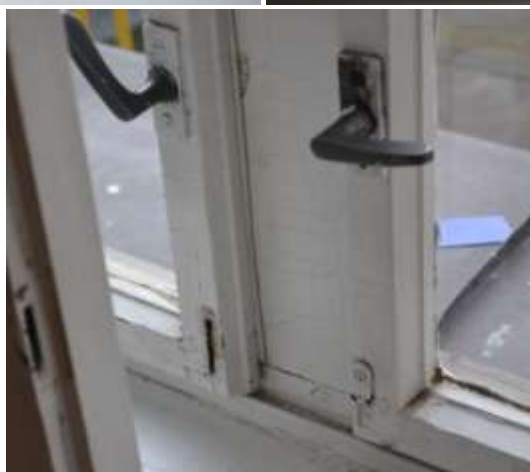

3

Otvor č.: 3

V místnosti č.: 109/31

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



Otvor č.: 4

V místnosti č.: 108/30

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



Otvor č.: 5

V místnosti č.: 108/30

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo: pravá spodní tabulka levého horního vnitřního okna je rozbitá

Kování: nepůvodní kličky, chybí 4 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



Otvor č.: 6

V místnosti č.: 108/30

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo: levá spodní tabulka levého vrchního vnitřního okna a horní tabulka pravého spodního vnitřního okna je rozbitá

Kování: nepůvodní kličky, chybí 1 zarážka na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



Otvor č.: 7

V místnosti č.: 107/29

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



Otvor č.: 8

V místnosti č.: 107/29

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 1 zarážka na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



Otvor č.: 9

V místnosti č.: 107/29

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo: levá spodní tabulka levého horního vnitřního okna je rozbitá

Kování: nepůvodní kličky, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus




10

Otvor č.: 10

V místnosti č.: 106/23

Podlaží: přízemí

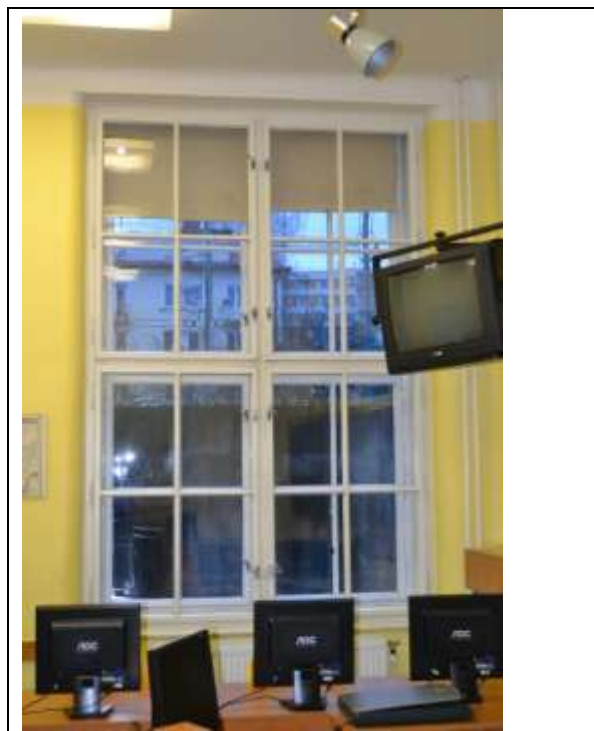

Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo: pravá horní tabulka levého horního vnitřního okna je rozbitá

Kování: nepůvodní kličky, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



11

Otvor č.: 11

V místnosti č.: 106/23

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



12

Otvor č.: 12

V místnosti č.: 105/22

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 1 zarážka na rámech vnitřních horních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



13

Otvor č.: 13

V místnosti č.: 105/22

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, nechybí žádná zarážka na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



14

Otvor č.: 14

V místnosti č.: 105/22

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



15

Otvor č.: 15

V místnosti č.: kabinet dějepisu

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, nechybí žádná zarážka na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



16

Otvor č.: 16

V místnosti č.: 104

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, nechybí žádná zarážka na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



17

Otvor č.: 17

V místnosti č.: 104

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 1 zarážka na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



18

Otvor č.: 18

V místnosti č.: 209/65

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



19

Otvor č.: 19

V místnosti č.: 209/65

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



20

Otvor č.: 20

V místnosti č.: 209/65

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



21

Otvor č.: 21

V místnosti č.: 208/64

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



22

Otvor č.: 22

V místnosti č.: 208/64

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



23

Otvor č.: 23

V místnosti č.: 208/64

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



24

Otvor č.: 24

V místnosti č.: 207/63

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



25

Otvor č.: 25

V místnosti č.: 207/63

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní klíčky, chybí 4 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



26

Otvor č.: 26

V místnosti č.: 207/63

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



27

Otvor č.: 27

V místnosti č.: 206/57

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



28

Otvor č.: 28

V místnosti č.: 207/63

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, nechybí žádné zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



29

Otvor č.: 29

V místnosti č.: 205/56

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



30

Otvor č.: 30

V místnosti č.: 205/56

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



31

Otvor č.: 31

V místnosti č.: 205/56

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



32

Otvor č.: 32

V místnosti č.: 204/55

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 4 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



33

Otvor č.: 33

V místnosti č.: 205/55

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



34

Otvor č.: 34

V místnosti č.: 204/55

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: nepůvodní kličky, chybí 1 zarážka na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



35

Otvor č.: 35

V místnosti č.: 203/53

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: **původní klíčky**, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



36

Otvor č.: 36

V místnosti č.: 203/53

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo: levá horní tabulka levého horního vnitřního křídla rozbitá

Kování: **původní klíčky**, chybí 4 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



37

Otvor č.: 37

V místnosti č.: 203/53

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: **původní klíčky**, 1 původní klíčka chybí, chybí 4 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



38

Otvor č.: 38

V místnosti č.: 201/48

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo: levá spodní tabulka levého vnitřního horního křídla je rozbita

Kování: **původní klíčky**, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



39

Otvor č.: 39

V místnosti č.: 201/48

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo: levá horní tabulka pravého spodního vnitřního křídla je rozbita

Kování: **původní klíčky**, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



40

Otvor č.: 40

V místnosti č.: 201/48

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo: pravá spodní tabulka pravého vnitřního spodního křídla rozbita

Kování: **původní klíčky**, 1 původní klíčka chybí, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



41

Otvor č.: 41

V místnosti č.: 201/48

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1190x2820 cm

Sklo:

Kování: **původní kličky**, 1 původní klička chybí, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



42

Otvor č.: 42

V místnosti č.: 201/48

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1190x2820 cm

Sklo:

Kování: **původní kličky**, 1 původní klička chybí, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



43

Otvor č.: 43

V místnosti č.: 201/48

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1190x2820 cm

Sklo: levá spodní tabulka levého horního vnitřního křídla rozbito

Kování: **původní kličky**, 1 původní klička chybí, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



44

Otvor č.: 44

V místnosti č.: 201/48

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: **původní klíčky**, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě



45

Otvor č.: 45

V místnosti č.: 201/48

Podlaží: přízemí



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: **původní klíčky**, chybí 2 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě, vyklápěcí mechanismus



46

Otvor č.: 46

V místnosti č.: 201/48

Podlaží: I.patro



Technický stav: mírné poškození vnějšího rámu i vnitřní špalety, masiv vnější spodní příčky rámu je rozpraskaný, povrchová úprava zašlá a rozpraskaná

Rozměry: 1905x2820 cm

Sklo:

Kování: **původní klíčky**, chybí 3 zarážky na rámech vnitřních oken, nefunkční zarážky ve vnitřní špaletě

